



Expertise

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Hersteller: Ford        | Modell: Transit 350 L3 VA Trend |
| FIN: WF0CXXTTTRCKJ75870 |                                 |



| Angaben zum Fahrzeug                    |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung |                    |
| Ford Transit 350 L3 VA Trend            |                    |
| Fahrgestellnummer                       | WF0CXXTTTRCKJ75870 |
| Laufleistung (abgelesen)                | 175.581 km         |
| Erstzulassung                           | 12.12.2019         |
| Anzahl Halter                           | 2                  |
| Nächste HU (Bericht lag vor)            | 01/2026            |
| Leistung / Hubraum                      | 96 kw / 1.995 ccm  |
| Kraftstoffart / Zylinder                | Diesel / 4         |
| Getriebe / Anzahl Gänge                 | Manuell / 6        |
| Antriebsart                             | Frontantrieb       |
| Fahrzeugart                             | Transporter        |
| Farbe / Farbcode                        | Frost Weiß         |
| Türen / Sitze                           | 4 / 7              |
| Polsterart                              | Kunstleder         |
| Polsterfarbe                            | Schwarz            |
| Raucherfahrzeug                         | Nein               |

## Angaben zum Fahrzeug

|                                 |                                    |                             |                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Wartungsheft / Nachweis</b>  | digitaler Nachweis / unvollständig | <b>Restlauf bis Service</b> | 35.000 km                                        |
| <b>Letzte Wartung am / bei</b>  | 10/2023 bei 121.358 km             |                             |                                                  |
| <b>Schlüssel ist/soll</b>       | 2 / 2                              | <b>FZG-Dokumente</b>        | ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor |
|                                 |                                    | <b>BriefNr</b>              | FR756177                                         |
| <b>Vorschaden / Unfall</b>      | Keine Feststellbar                 | <b>Nachlackierung</b>       | Keine Feststellbar                               |
| <b>Besichtigungsbedingungen</b> | ausreichend                        | <b>Hubmittel / Grube</b>    | ja                                               |
| <b>Probefahrt</b>               | nicht durchgeführt                 | <b>Motorlauf</b>            | durchgeführt                                     |
| <b>HSN/TSN</b>                  | 8566 / BNB 03253                   |                             |                                                  |
| <b>Abgasnorm</b>                | EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2     | <b>Feinstaubplakette</b>    |                                                  |
| <b>zul. Gesamtgewicht</b>       | 3.500 kg                           | <b>Leergewicht</b>          |                                                  |

## Bereifung

### Montierte Bereifung

| #  | Reifengröße     | Reifentyp                                | Hersteller | Profiltiefe |
|----|-----------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| 1) | 235/65 R16 115R | Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende | Kleber     | 6mm / 6mm   |
| 2) | 235/65 R16 115R | Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende | Kleber     | 6mm / 6mm   |

### Zusatzbereifung

| #  | Reifengröße     | Reifentyp              | Hersteller | Profiltiefe |
|----|-----------------|------------------------|------------|-------------|
| 1) | 235/65 R16 115R | Winterreifen auf Stahl | Semperit   | 3mm / 3mm   |
| 2) | 235/65 R16 115R | Winterreifen auf Stahl | Kleber     | 8mm / 8mm   |

### Ersatz

| Typ | Reifengröße       | Reifentyp              | Hersteller  | Profiltiefe |
|-----|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| E   | 235/65 R16 115R C | Sommerreifen auf Stahl | Continental | 8 mm        |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**

## Ausstattung

### Serienausstattung

- 1 Batterie
- Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Dach, flach
- Dachmarkierungsleuchten
- Drehzahlmesser
- Fensterheber vorn, elektrisch
- Ford Easy Fuel
- Getriebe: 6-Gang-Getriebe
- Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschaltung
- Lackierung: Uni-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Pritsche: Standard-Pritsche (breit) (Stirnwanne, Haltebänder für Ladeklappe)
- Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
- Sicherheitsgurte
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
- Bordcomputer
- Dach, Überkopfablagefach vorn
- Doppelkabine
- Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TSC)
- Generator, Hochleistungsausführung
- Handschuhfach mit Deckel abschließbar
- Klimaanlage vorn
- Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar
- Partikelfilter: Dieselpartikelfilter
- Räder: Stahlräder 6,5 J x 16 mit 235/65 R 16 Reifen
- Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Servolenkung
- Start-Stopp-System
- Umluftschaltung
- Wärmeschutzverglasung, leicht getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite (mit Airbag-Deaktivierungsfunktion)
- Außenspiegel, langer Arm (mit integrierten Blinkleuchten)
- Fahrspur-Assistent und Müdigkeitswarner und Fernlicht-Assistent (Frontscheibe, beheizbar - Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor - Scheibenwischer mit Regensensor)
- Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv inkl. Lederlenkrad (Pre-Collision-Assistent - Notbremsassistent, aktiv - Fahrspur-Assistent)
- Rundumkennleuchten
- Räder/Reifen: Reserverad, Stahlrad
- Sitze: Sitz-Paket 2 (Fahrsitz, 4fach einstellbar (vor/zurück, Lehne, Neigung, Höhe) - Doppel-Beifahrersitz mit Staufach unter einzelnen hochklappbaren Sitzpolstern - Kopfstützen, höhenverstellbar - Armlehne innen für Fahrer - Tablett im Doppel-Beifahrersitz (ausklappbar) - Kunstleder (Vinyl))
- Winterkomplettträger
- Zubehör
- Anhängerkupplung, fest (13polig inkl. Anhängerstabilisierung (TSC - Trailer Sway Control))
- Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner und Fernlicht-Assistent (Frontscheibe, beheizbar - Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor - Scheibenwischer mit Regensensor)
- Paket: Raucher (Zigarettenanzünder und Aschenbecher)
- Radio: Audiosystem 16: Ford Audiosystem mit 4"-Multifunktionsdisplay (Connected Radio (FM/AM) - 4"-TFT-Multifunktionsdisplay (10, 16 cm Bildschirmdiagonale) - Vier Lautsprecher, Antenne - Integriertes Bedienfeld und Audio-Fernbedienung am Lenkrad - Bluetooth-, USB-Anschluss und Freisprecheinrichtung - FordPass Connect inkl. Live.Traffic-Verkehrsinformationen und WLAN-Hotspot (bis zu 4 G/LTE, für bis zu 10 mobile Endgeräte) - Notruf-Assistent)

## Kurze Sachverständige Feststellungen

|                      |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorgelegte Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)                                          |
| FIN-Vergleich        | Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt. |
| Besichtigung         | Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.                             |
| Probefahrt           | Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.                                                                                                 |
| Motorlauf            | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.                                                                                                                                                   |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe      | Beschreibung                                                                     |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Karosserie         | Karosserie - beklebt/ beschriftet - kein Abzug                                   |
| 2   | Tür vorn links     | Türdichtung (unten) - gebrochen / gerissen - erneuern                            |
| 3   | Gurtsystem hinten  | Gurtschloss hinten Mitte (+ links) - gebrochen / gerissen - erneuern             |
| 4   | Blinkleuchte       | Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern                                 |
| 5   | Außenspiegel links | Spiegelglas - gebrochen / gerissen - erneuern                                    |
| 6   | Tür vorn rechts    | Tür - Delle(n) - Smart Repair                                                    |
| 7   | Gurtsystem hinten  | Sicherheitsgurt hinten rechts (+ hinten links) - Fehlstellung - instandsetzen    |
| 8   | Schweller links    | Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair                                 |
| 9   | Fahrzeugdach       | Dachholm links - Kratzer - Smart Repair                                          |
| 10  | Tür vorn links     | Tür - Delle(n) - Smart Repair                                                    |
| 11  | Interieur          | Innenraum - verschmutzt - reinigen                                               |
| 12  | Sonstiges          | Sonstiges (Bordwandklappe rechts + links) - Kratzer - Wertminderung              |
| 13  | Stoßfänger vorn    | Stoßfänger vorn (unlackiert) (Unterteil) - verkratzt / verschürft - Smart Repair |
| 14  | 2.Radsatz          | 2 Reifen - verschlissen - erneuern                                               |
| 15  | Karosserie         | C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren               |
| 16  | Sitz hinten        | Sitzbezug - gebrochen / gerissen - erneuern                                      |
| 17  | Bremsanlage        | Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild) - Korrosion - erneuern                |
| 18  | Tür hinten rechts  | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren                          |
| 19  | Fahrzeugdach       | Dach - Delle(n) - instandsetzen und lackieren                                    |
| 20  | Stoßfänger vorn    | Stoßfänger vorn links (Oberteil) - gebrochen / gerissen - erneuern               |
| 21  | Sonstiges          | Sonstiges (Bordwandklappe hinten) - verformt - erneuern                          |
| 22  | Verglasung         | Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern                     |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                                                     |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tür vorn links      | Türkante - Kratzer - kein Abzug                                  |
| 2   | Außenspiegel rechts | Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug                               |
| 3   | Stoßfänger vorn     | Grill - Kratzer - kein Abzug                                     |
| 4   | Sonstiges           | Sonstiges (Pritschenboden) - verkratzt / verschürft - kein Abzug |

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

## Bemerkungen

- Service unvollständig



**Abbildung 1:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 2:** Schräg vorne (rechts)



**Abbildung 3:** Schräg hinten (links)



**Abbildung 4:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 5:** Innenraum vorne



**Abbildung 6:** Innenraum hinten

A photograph showing the interior of a Ford Transit van from the driver's perspective. The dashboard is dark grey with a central infotainment screen and air vents. The steering wheel is black with the Ford logo. A tablet is mounted on the dashboard. The gear shift is visible in the center console. The floor is covered with a dark, textured mat. The view through the windshield shows a parking lot with stacks of tires and cardboard boxes.

A wide-angle, panoramic view of the interior of a truck cab. The driver's seat is on the left, and the passenger seat is on the right. Both seats are upholstered in dark grey or black material. The dashboard is light-colored with a central display screen and various control buttons. The steering wheel is visible in the center. Large windows provide a view of the outside, where other vehicles and structures are partially visible. The interior is well-lit, and the overall design is functional and modern.

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
|                    |                     |
| TRANSIT            |                     |
| TREND              |                     |
| PANTHER 2.0 DIESEL |                     |
| 130PS              | S16 G2              |
| 350L               |                     |
|                    |                     |
| BKFB               | FORD                |
| 0.50               | e1=2007746=1096     |
|                    | *WFOCKX1TRCKJ75870* |
|                    | 3500 kg             |
|                    | 3700 kg             |
|                    | 1750 kg             |
|                    | 2250 kg             |
| W(mm)              | L(mm) g(mm)         |
| L 3954             | FED                 |

Seite 7 / 22

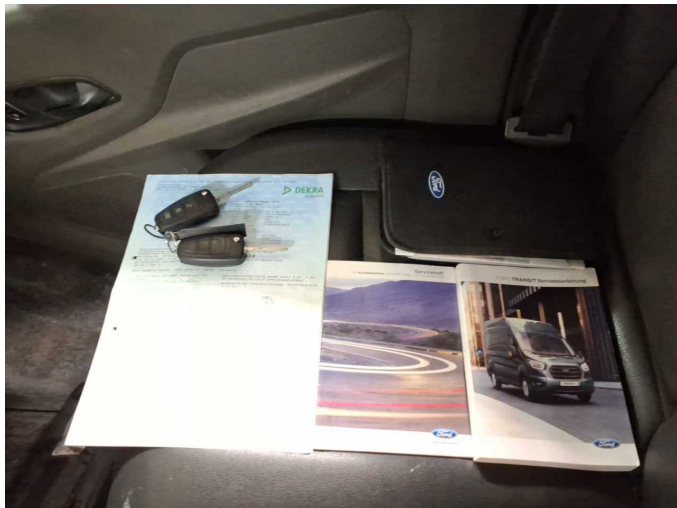


Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente

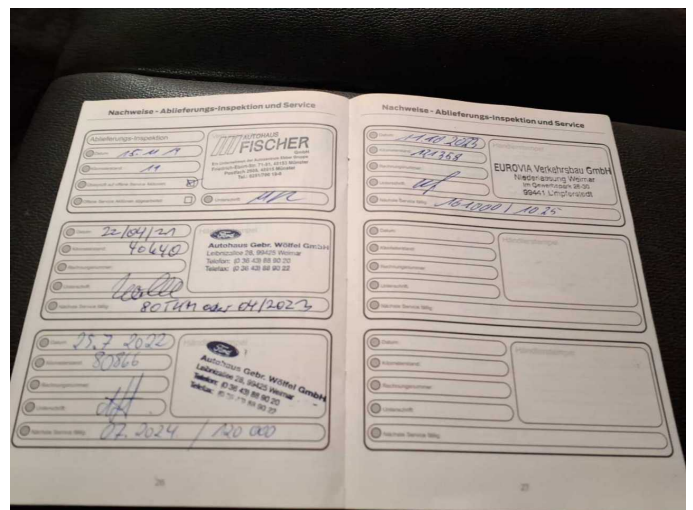


Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Beschädigung 1: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - kein Abzug



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - kein Abzug



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - kein Abzug



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - kein Abzug



**Beschädigung 1:** Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - kein Abzug



**Beschädigung 2:** Tür vorn links: Türdichtung (unten) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 2:** Tür vorn links: Türdichtung (unten) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 3:** Gurtsystem hinten: Gurtschloss hinten Mitte (+ links) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 3:** Gurtsystem hinten: Gurtschloss hinten Mitte (+ links) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 3:** Gurtsystem hinten: Gurtschloss hinten Mitte (+ links) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 4:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung 4:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung 5:** Außenspiegel links: Spiegelglas - gebrochen / gerissen - erneuern




**Beschädigung 5:** Außenspiegel links: Spiegelglas - gebrochen / gerissen - erneuern

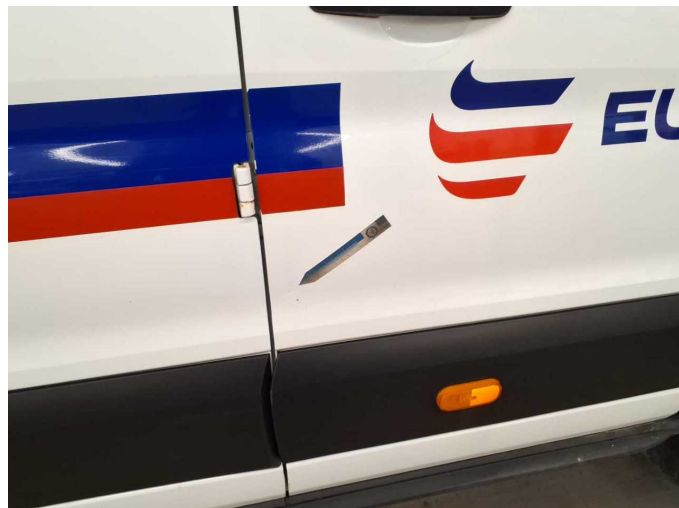


**Beschädigung 6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

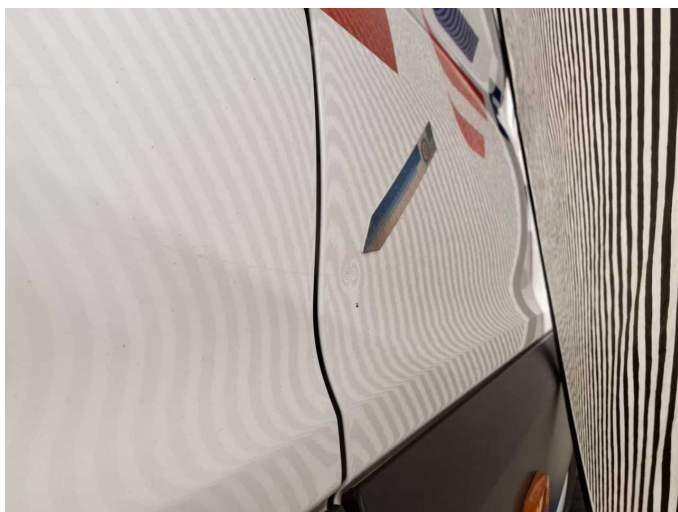


**Beschädigung 6:** Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair

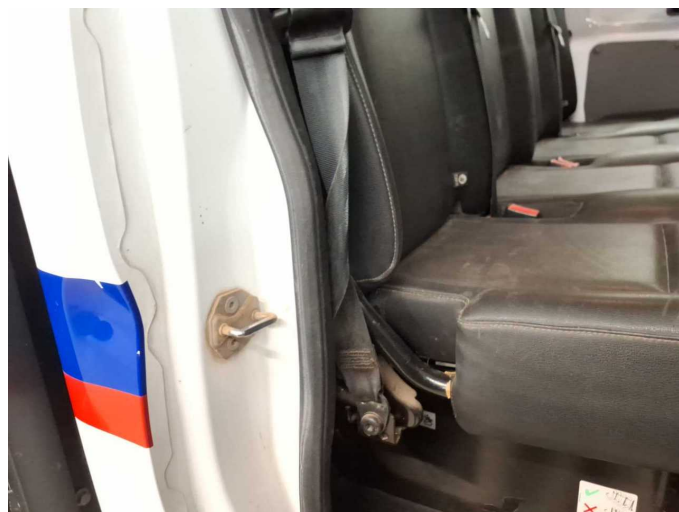


**Beschädigung 7:** Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts (+ hinten links) - Fehlstellung - instandsetzen

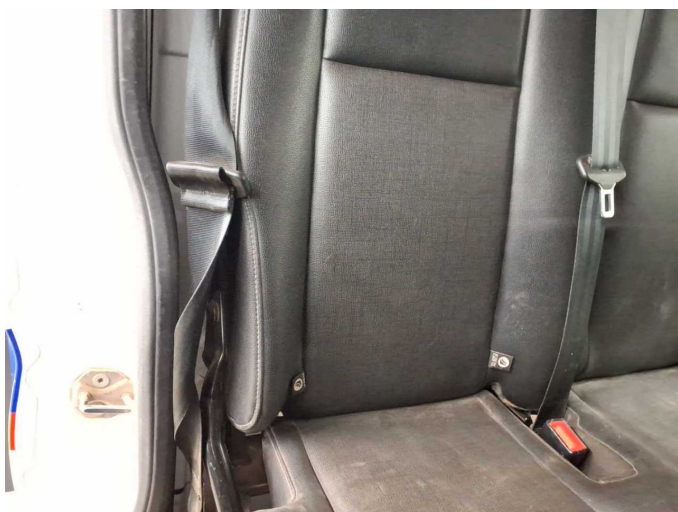

**Beschädigung 7:** Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts (+ hinten links) - Fehlstellung - instandsetzen

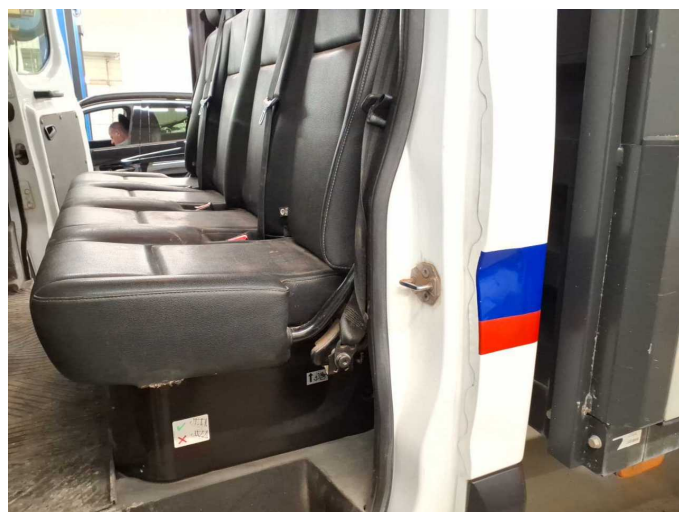

**Beschädigung 7:** Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts (+ hinten links) - Fehlstellung - instandsetzen

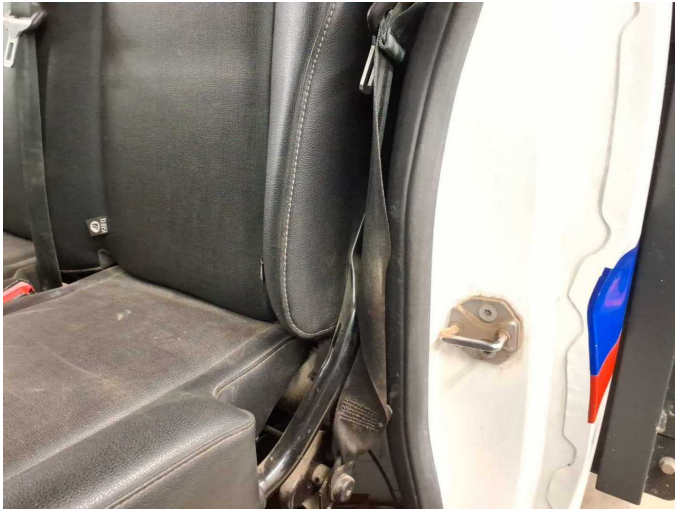

**Beschädigung 7:** Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts (+ hinten links) - Fehlstellung - instandsetzen



**Beschädigung 8:** Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 8:** Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 9:** Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 9:** Fahrzeugdach: Dachholm links - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 10:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 10:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 10:** Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung 11:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 11:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 11:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 11:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 12:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe rechts + links) - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung 12:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe rechts + links) - Kratzer - Wertminderung



**Beschädigung 13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Unterteil) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Unterteil) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung 13:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) (Unterteil) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung 14:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 14:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern

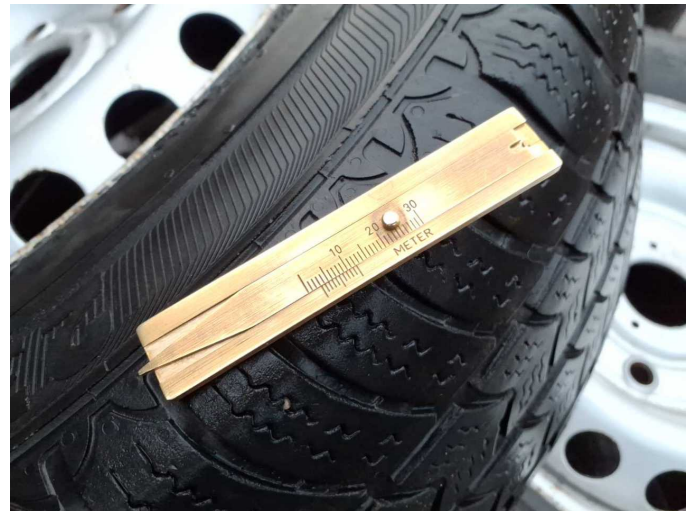

**Beschädigung 14:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 14:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 14:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 14:** 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



**Beschädigung 15:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 15:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 15:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 15:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

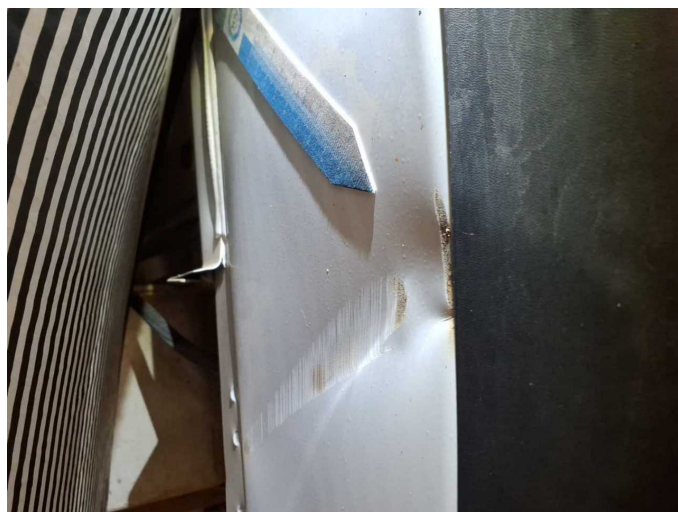

**Beschädigung 15:** Karosserie: C-Säule rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 16:** Sitz hinten: Sitzbezug - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 16:** Sitz hinten: Sitzbezug - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 17:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild) - Korrosion - erneuern




**Beschädigung 17:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild) - Korrosion - erneuern



**Beschädigung 17:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild) - Korrosion - erneuern



**Beschädigung 17:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild) - Korrosion - erneuern

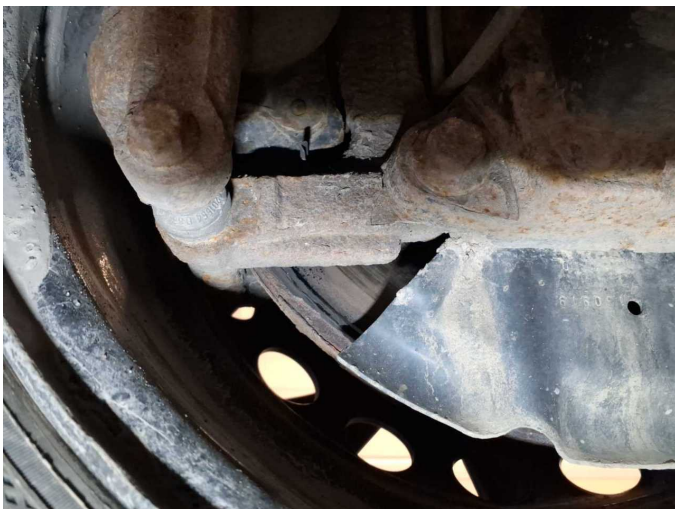

**Beschädigung 17:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild) - Korrosion - erneuern



**Beschädigung 17:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Tragbild) - Korrosion - erneuern




**Beschädigung 18:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 18:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 18:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren

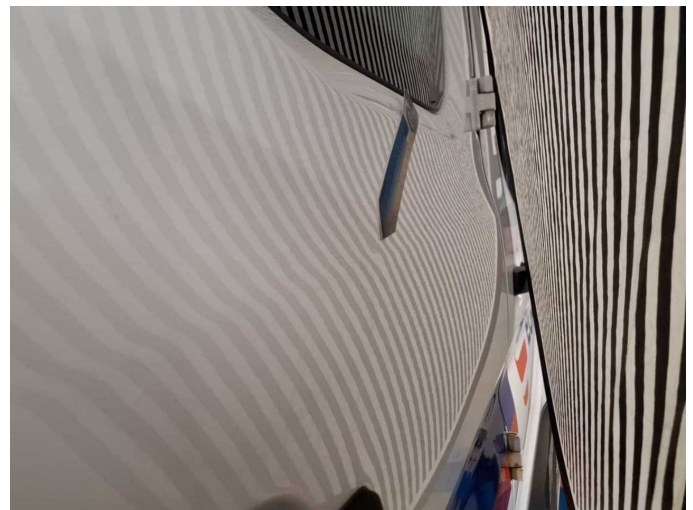

**Beschädigung 18:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 19:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) -  
instandsetzen und lackieren

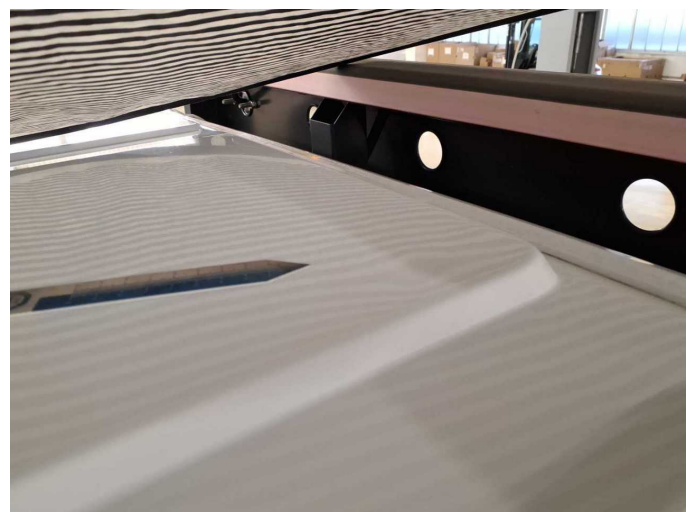

**Beschädigung 19:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 19:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 19:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 20:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links (Oberteil) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 20:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links (Oberteil) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung 21:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung 21:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung 21:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung 21:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung 21:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung 21:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung 21:** Sonstiges: Sonstiges (Bordwandklappe hinten) - verformt - erneuern



**Beschädigung 22:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung 22:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern